



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «НПЦ МаксПрофит»
Мегедин В.В.
_____ 2018



МЕГЕОН
13900

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ



руководство
по эксплуатации

V 1.3

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 74507-19

Срок действия утверждения типа до 25 марта 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители сопротивления изоляции МЕГЕОН

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Компания "ARCO ELECTRONICS LTD.", Китай

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "МАКСПРОФИТ" (ООО "МАКСПРОФИТ"),
Московская обл., г. Королёв

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 5.2-0253-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 16 ноября 2023 г. N 2372.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D18138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«30» ноября 2023 г.

Настоящий документ является совмещенным и предназначен для ознакомления с измерителем сопротивления изоляции МEGEОН-13900 : содержит руководство по эксплуатации, описание принципов его работы, техническими характеристиками и правилами эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Специальное заявление, стандарты , условные обозначения , введение.....	3
Особенности, советы по безопасности.....	4
Перед первым использованием, внешний вид и органы управления.....	5
Дисплей, инструкция по эксплуатации.....	6
Технические характеристики.....	9
Програмное обеспечение, поверка, гарантийные обязательства.....	10
Гарантия изготовителя, меры предосторожности.....	11
Особое заявление, замена батареек.....	12
Комплект поставки, гарантийное обслуживание.....	12
Методика поверки.....	13
Свидетельство о приемке.....	17

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

СТАНДАРТЫ

IEC 61010-1 CAT. III - 600V
 CAT. I - 5000V
 IEC 61 326-1 (стандарт EMC)



IEC 61010-031 (требуется специализированный шуп)
 IEC 60529 (IP40)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



**ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ**



 
**ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛ. ТОКОМ**



**ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА**



**ХИМИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ**



**ДВОЙНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИБОРА**



ВЗРЫВООПАСНО



ЗАЗЕМЛЕНИЕ



**AC
ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК**



**DC
ПОСТОЯННЫЙ
ТОК**

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН-13900 -это цифровой мегаомметр с функцией измерения переменного и напряжения, вычисления индекса поляризации (PI), имеет порт USB для подключения к ПК для постоянного снятия показаний, анализа и сохранения результатов. Кроме этого у прибора имеется функция измерения сопротивления изоляции в течение установленного времени. Прибор компактен, надежен, прост в использовании и обладает высокой точностью. Имеет весь необходимый функционал для обеспечения безопасности, уменьшения времени и максимальной автоматизации процесса измерения.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Измерение сопротивления изоляции 0...1 ТОм (в т.ч. сопротивления изоляции кабеля)
- 👍 От 2 до 5 диапазонов измерения сопротивления с автоматическим переключением;
- 👍 Звуковая и графическая индикация подачи испытательного напряжения;
- 👍 Автоматическое выключение испытательного напряжения по окончании измерения
- 👍 Автоматический разряд цепи после измерения с визуальной и звуковой сигнализацией
- 👍 Автоматическое отключение прибора после 10 минут бездействия;
- 👍 Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения.
- 👍 Измерение переменного и постоянного напряжения 30...600 В
- 👍 Функция непрерывного измерения сопротивления
- 👍 Функция экранирования для более точного измерения
- 👍 Отсчет времени измерения сопротивления изоляции.
- 👍 Измерение сопротивления изоляции в автоматическом режиме в течение установленного времени
- 👍 Вычисление индекса поляризации (PI)
- 👍 Порт USB для подключения к ПК
- 👍 ПО для выгрузки обработки, анализа и сохранения результатов
- 👍 Автоматическая запись результатов измерения сопротивления в память
- 👍 Динамическая шкала
- 👍 Большой дисплей с крупными цифрами и подсветкой
- 👍 Двойная изоляция прибора
- 👍 Питание от 8 элементов типа С (возможно использование аккумуляторов*)
- 👍 Индикация разряда батарей

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



● В приборе используется опасное для жизни высокое напряжение (до 5000В), поражение которым может привести к травмам или смерти. Чтобы избежать случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно использовать прибор, обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Кроме этого измерения сопротивления изоляции разрешается выполнять в электроустановках напряжением выше 1000В, только по наряду, бригадой не менее двух человек, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, (с пометкой свыше 1000В), и быть аттестованным по правилам техники безопасности. Строго соблюдать их перед началом, во время и после проведения измерений.

- Для исключения поражения электрическим током запрещается использовать щупы и зажимы не соответствующие нормам безопасности для данного прибора.
- Оператор должен носить пару изолированных перчаток и держать их в сухом состоянии во время испытания.
- Если прибор издаёт ненормальный звук, не выполняйте никаких измерений – это опасно.

- Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.
- Сначала отключите измерительные щупы, а затем переключите переключатель режима в положение «ВЫКЛ».
- Не проводите измерений при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.
- Не проводите измерений с открытой или отсутствующей крышкой батарейного отсека.
- Не прикасайтесь во время измерения к открытым токоведущим проводникам.
- Перед включением прибора убедитесь, что кнопка «Тест» находится в выключенном состоянии.
- Перед измерением убедитесь, что все измерительные провода надежно подключены к прибору.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом или щупами строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и измерительные щупы на предмет повреждения изоляции. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Не разбирайте, и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это опасно для жизни, приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не проводите измерения во взрывоопасной среде, т.к. при измерении возможно искрообразование, что может привести к взрыву.
- Не измеряйте напряжение переменного и постоянного тока выше 600В.



- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат(что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
- При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.


ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ДИСПЛЕЙ



- 1 Значок, указывающий на оставшуюся емкость элементов питания, разделенный на пять уровней:

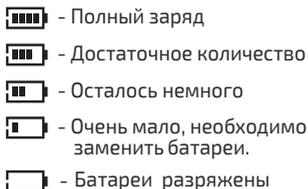

- 2 Динамическая шкала
 3 Область отображения сопротивления на динамической шкале
 4 Значок USB-подключения
 5 Символ обратного отсчёта
 6 Поле отображения времени
 7 Значок установленного времени 1, 2
 8 Режим измерения индекса поляризации (PI)
 9 Отображение измеренного напряжения и сопротивления
 10 Символы TΩ, GΩ, MΩ
 11 Символы Вольт
 12 Значок подсветки
 13 Область отображения измерительного напряжения
 14 Значок подачи высокого напряжения
 15 Значок переменного тока
 16 Значок минус
 17 Значок постоянного тока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

- 1 Проверьте напряжение питания прибора.
- 2 Поверните переключатель режимов в любое положение, кроме «Выкл».
- 3 Когда на дисплее отображается символ , элементы питания разряжаются и должны быть заменены (при этом точность прибора сохранится), однако, когда на дисплее отображается символ , элементы питания полностью разряжены (точность измерения не гарантируется) и требуется их немедленная замена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

Вилка шнура должна быть до упора вставлена в соответствующее гнездо.


ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Если измерения проводятся при недостаточном освещении вы можете нажав соответствующую кнопку включить подсветку дисплея (автоотключение через 40 секунд).

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ:


Измерение тока утечки при заданном испытательном напряжении: отсюда, сопротивление изоляции(R) = испытательное напряжение(U) / ток утечки (I). ($R = U / I$).

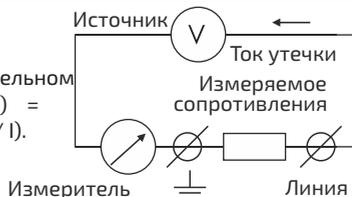



**ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТАРАЯ ИЗОЛЯЦИЯ –
НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ
ПРИ ВЫБОРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

- Подключите красный и черный щупы в соответствующие гнезда.
- Установите переключатель режима на 500 В.
- После включения прибора засветится весь дисплей, через секунду, вид дисплея будет как рисунке справа:
- Подключите измерительные щупы или зажимы к тестируемой линии, если при подключении щупов к измеряемой цепи отображается символ высокого напряжения или раздаётся звуковой сигнал, измерения проводить **ЗАПРЕЩЕНО**, т.к. в линии присутствует напряжение или линия замкнута.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы начать измерение сопротивления. Если на дисплее отобразится "OL" – переключите на 1000В, и попробуйте ещё раз, если опять отобразится "OL" – переключите на следующий предел и т.д. до появления измеренного значения сопротивления. Начинать следует с низкого напряжения т.к. не каждая изоляция может выдержать максимальное напряжение.
- Во время измерения зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, а на дисплее появится значок высокого напряжения. Во время измерения на дисплее отображается так как на рисунке **1**
- Отпустите кнопку «Тест», прибор автоматически отключит высокое напряжение, поданное при измерении. Индикатор высокого напряжения выключится, звуковой сигнал высокого напряжения исчезнет и на верхнем дисплее отобразится «0V». На нижнем дисплее отображается время тестирования и измеренное сопротивление изоляции, как показано на рисунке **2**

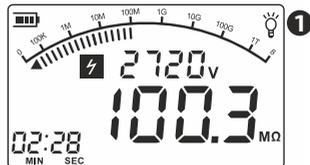

Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.



Сначала отключите измерительные щупы, а затем выключите прибор, повернув переключатель режимов.

Прибор автоматически записывает в память результаты измерения сопротивления. Запись результата производится 1 раз в секунду. Для очистки памяти прибора нажмите и удерживайте кнопку «☼» до появления на дисплее надписи «CLR»



НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

● Нажмите кнопку «Тест» и поверните по часовой стрелке. Прибор будет вести непрерывное измерение, издавая звуковой сигнал. Дисплей во время тестирования, будет выглядеть, как показано на рисунке 3

● Для прерывания измерения необходимо повернуть кнопку против часовой стрелки и отпустить.

● Когда на дисплее появится «0V» как показано на рисунке 4, можно отключать щупы от измеряемого объекта. После этого выключите прибор.



ЗАЩИТНОЕ ГНЕЗДО

● Зеленый щуп, включенный в защитное гнездо, используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля. Щуп подключается к экранирующей оплётке кабеля для уменьшения воздействия тока утечки. Способ подключения, как показано на рисунке. Зеленый измерительный провод, подключается только к этому гнезду и используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ (TIME 1)


1 См. раздел «Измерение сопротивления изоляции».



2 Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим измерения по таймеру, на дисплее отобразится TIME1 5

3 Нажмите, кнопку «▲» / «▼» чтобы установить временной диапазон, например: 30 секунд. В это время вид дисплея как рисунке 6

4 Нажмите кнопку «ТЕСТ» и поверните ее по часовой стрелке. В это время прибор начнет измерять сопротивление, и вести обратный отсчёт времени. Периодически будет звучать звуковой сигнал, а значок таймера «TIME1» будет мигать. Во время теста на дисплее отображается следующее: 7

5 По окончании измерения дисплей будет выглядеть как на рисунке 8

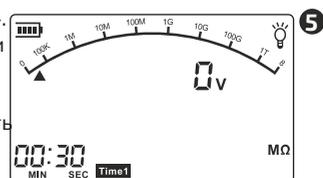

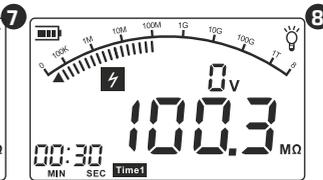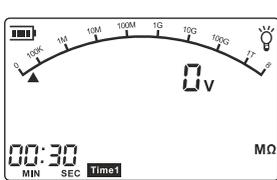


Примечание: Шаг установки времени до 1 минуты-5 сек, после 1 минуты - 30 секунд.

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ (PI)

- 1 Шаги 1 и 2 См. «Измерение сопротивления изоляции»
- 2 До запуска режима измерения индекса поляризации необходимо настроить испытательное напряжение, как описано выше.
- 3 Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим настройки таймера 1, на дисплее отобразится TIME1, а затем, кнопками «▲» / «▼» установите временной диапазон, например: 1 минута;

Нажмите кнопку «Установка таймера», ещё раз, чтобы войти в режим настройки таймера 2, на дисплее отобразится TIME2, а затем, кнопками «▲» / «▼», чтобы установить временной диапазон, например: 10 минут; В это время на дисплее отображается следующее: 9

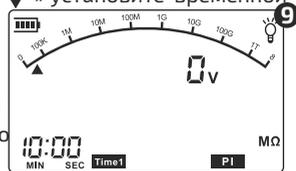

Подключите измерительные провода, нажмите кнопку тестирования и поверните по часовой стрелке, прибор начнёт измерение индекса поляризации, зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, при измерении в TIME1 - Значок «TIME1» и «PI» мигает, при измерении сопротивления изоляции в TIME2 мигает значок "TIME2" и "PI". По истечении времени, установленного TIME2, звуковой сигнал прекратится. Поверните кнопку «ТЕСТ» против часовой стрелки и верните её в исходное положение. Индекс поляризации отразится на дисплее 11 как соотношение измеренного сопротивления изоляции в конце «TIME2» делённое на измеренное сопротивление изоляции в конце «TIME1». Узнать подробные данные замеров «индекса поляризации» можно нажав кнопку «Установка таймера», по окончании измерения: Сначала на дисплее будет отображено сопротивление изоляции «TIME1» и напряжение измерения 12, если нажать ещё раз – отобразится сопротивление изоляции «TIME2» и напряжение измерения 13, если нажать ещё раз опять будет отображён «Индекс поляризации»(PI).



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ И ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ(PI).

Индекс поляризации	$(PI) > 4$	$1,5 < (PI) \leq 4$	$1,0 < (PI) \leq 1,5$	$(PI) \leq 1,0$
Качество изоляции	отличная	хорошая	Рекомендуется замена	Необходима замена



ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный и черный щупы к соответствующим гнездам.
- Установите поворотный переключатель режимов в положение «V», как показано на картинке:
- НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «Тест» во время измерения напряжения, прибор автоматически определяет тип напряжения, полярность и измеряет его.
- Красный и чёрный щупы или зажимы, подключите к проверяемой цепи. На ЖК-дисплей будет выведено измеренное значение напряжения.

Если измеряется переменное напряжение, то на дисплее будет отображен значок «AC» и значение измеренного напряжения. **14**

● Если измеряется постоянное напряжение, на дисплее будет отображен значок «DC», при этом, если красный щуп подключен к «+», а черный к «-», то на дисплее показания будут выглядеть как на картинке **15**

- Если красный щуп подключен к «-», а черный к «+», то на дисплее показания будут выглядеть как на картинке **16**
- После измерения снимите измерительные щупы с измеряемого объекта, а затем поверните переключатель режимов в положение «выключено».

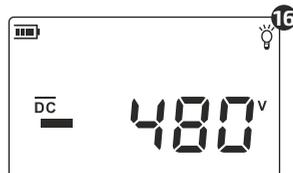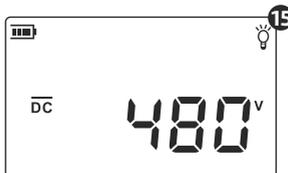

Установите программное обеспечение для выгрузки и обработки данных:

Скачайте архив с ПО со страницы модели на сайте;




Распакуйте архив;

Запустите Setup.exe

- 1 В открывшемся окне нажмите "Next"
- 2 В следующем окне введите имя пользователя, название компании и нажмите "Next"
- 3 В следующем окне нажмите "Install"
- 4 По окончании установки нажмите "Finish",

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ:

- Процессор Intel PentiumIII – 600 MHz или выше
- Свободный USB-порт
- Разрешение экрана 800x600x16bit или больше
- ОЗУ 8 МБ или больше
Не менее 50МБ свободного места на диске
- Операционная система:
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7.

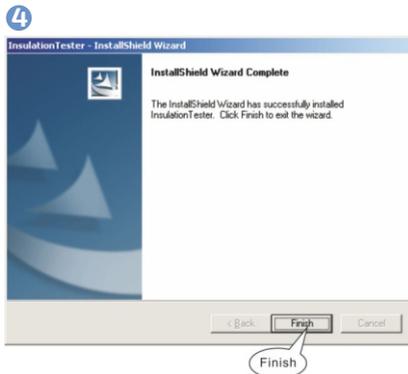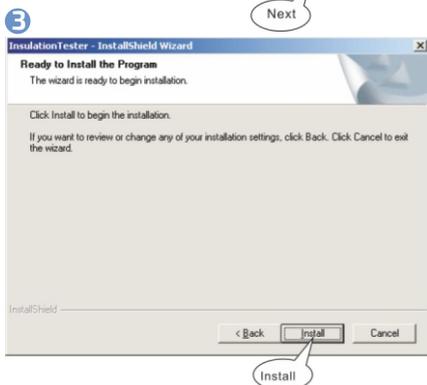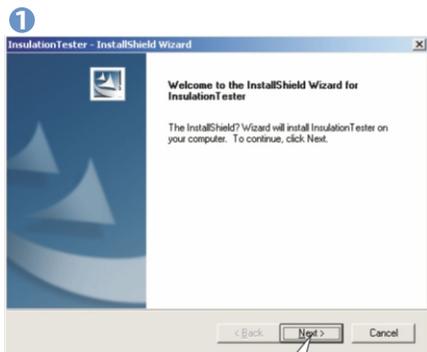

- Ярлык программы появится на рабочем столе с названием "Insulation tester" (запуск программы в 64-битных версиях Windows необходимо осуществлять от имени администратора). Если программа не запускается, попробуйте запустить в «режиме совместимости» или «виртуальной машины».

- Для удаления программы воспользуйтесь меню «Установка и удаление программ» в «Панели управления»



- Если потребуется, перезагрузите компьютер.

Подключите USB-кабель сначала к мегаомметру потом к компьютеру, включите прибор поворотом переключателя режимов, после обнаружения и настройки устройства в нижнем левом углу окна программы появится надпись "Connect OK". Для загрузки данных из прибора нажмите "Download". Для сохранения данных в формате "Excel" нажмите "Save as" и укажите имя и путь сохранения. Для печати данных нажмите "Print data", для печати графиков "Print graph" (принтер должен быть подключен и находится в готовности).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На изображениях приведены данные исключительно для удобства понимания, в результате замеров и загрузки будут получены актуальные данные.

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ "INSULATION TESTER"

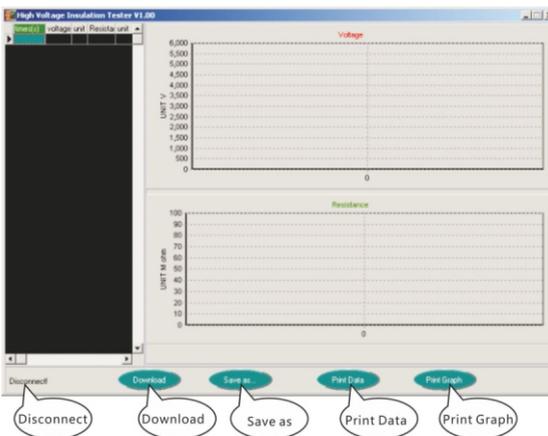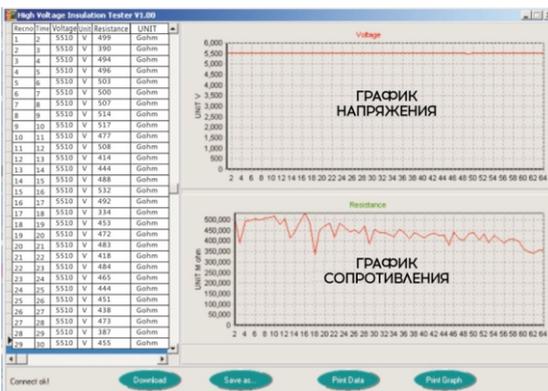

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Испытательное напряжение U, В	500	1000	2500	5000
Диапазоны измерений сопротивления изоляции	0...99,9 МОм 100...999 МОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...1,99 ГОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм	0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм 100...1000 ГОм
Примечание: диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2 U				
ИН ИКЗ	Не более 1,1 мА Не более 2,0 мА			
ΔR	$\pm 0,05R_x + 3$ е.м.р (в диапазоне 0...99,9 ГОм) $\pm 0,2R_x + 3$ е.м.р (в диапазоне 100...1000 ГОм)			
Примечание: R_x -измеренное значение электрического сопротивления изоляции ИН -ток нагрузки ИКЗ -ток короткого замыкания ΔR -погрешность измерения сопротивления е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек.				

ИЗМЕРЕНИЕ НАПЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Диапазон измерения напряжений переменного (50/60 Гц) и постоянного тока	30...600 В
Разрешение	1 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	$\pm(0,02 U_x + 5$ е. м. р.)
Примечание: е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек.	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота измерений	0,5 -10 изм./с
Питание	12 В (8 батарей или аккумуляторов тип С)
Потребляемый ток, не более	200 мА
Время непрерывной работы	15 ч
Размеры	210 x 150 x 95 мм.
Вес	1080г (без батареи и щупов)
Соответствие	ISO 9001, ISO 13485

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Измерители сопротивления изоляции имеют встроенное программное обеспечение (ПО), которое устанавливается в производственном цикле изготовителем и в процессе эксплуатации изменению не подлежит.
- ПО предназначено для математической обработки результатов измерений, передачи информации и индикации.
- Метрологические характеристики изделия определяются встроенным программным обеспечением (ПО). Встроенное программное обеспечение (ПО) реализовано аппаратно. Идентификационные данные ПО измерителя приведены в таблице 1.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО измерительного блока	DS8713HNY
Номер версии (идентификационный номер)	1.11
Цифровой идентификатор ПО	24FF19S454e

- Уровень защиты встроенного ПО измерителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077–2014 – "высокий".
- Конструкция измерителя сопротивления изоляции исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.
- Программное обеспечение измерителя сопротивления изоляции может быть проверено, установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе.

ПОВЕРКА

Поверка прибора должна производиться при его применении в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки МП 70457963. Периодическая поверка производится не реже одного раза в 2 года

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия предусматривает ремонт или замену изделия в течение двенадцати месяцев.

2. Компания НПЦ «МАКСПРОФИТ» гарантирует соответствие характеристик требованиям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации» в течение двенадцати месяцев, со дня поставки при соблюдении условий и правил эксплуатации перечисленных ниже:

2.1. Питающие напряжения и входные сигналы должны соответствовать «Руководству по эксплуатации».

2.2. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

2.3. Отсутствие падений и вибраций.

2.4. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора, до включения, в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее: 3 часов без упаковки, и 24 часов в упаковке.

3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа подтверждающего покупку изделия.

3.1. Гарантийное обслуживание выполняется исключительно в сервисном центре компании.

3.2. Используя изделие, покупатель подтверждает свое согласие с условиями, изложенными в настоящих гарантийных обязательствах.

3.3. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары (такие как: провода, щупы, зажимы, блоки питания, сумки, кейсы и т.п.), при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений составляет – 3 месяца

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на: химические источники питания, естественный износ изделия во время эксплуатации и программное обеспечение поставляемое в комплекте*

4. Заменённые (неисправные) в течение гарантийного срока запасные части и комплектующие – являются собственностью компании. Решение компании НПЦ «МАКСПРОФИТ» связанное с гарантийными обязательствами, является окончательным.

5. Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт не производится в случаях:

5.1. Истечения указанного выше гарантийного срока.

5.2. Нарушения заводских пломб, маркеров вскрытия в т.ч. гидромаркеров.

5.3. Нарушения потребителем правил эксплуатации, т.ч. неумышленно или по вине третьих лиц, таких как:

5.3.1. Превышение или переполюсовка питающего напряжения

5.3.2. Превышение или неправильная подача входных сигналов

5.3.3. Использование неодобрённых компанией типов источников питания, в т.ч. химических.

5.3.4. Использование изделия в зонах повышенного воздействия магнитных или электромагнитных полей или излучений, в т.ч. радиационных.

5.3.5. Использование не предусмотренных «Руководством по эксплуатации» внешних аксессуаров

5.3.6. При наличии механических повреждений в т.ч. трещин, сколов, надломов, разломов, разрывов корпуса или внутренних элементов

5.3.7. При наличии тепловых повреждений в т.ч. обугливание, перегрев, оплавление входных защитных элементов, корпуса

5.3.8. При перегреве внутренних элементов из-за недостаточной естественной или принудительной вентиляции.

5.3.9. При наличии химических повреждений в т.ч. окислов, коррозии металлизации и внутренних элементов

5.3.10. При наличии следов воздействия насекомых.

5.3.11. При наличии признаков постороннего вмешательства в т.ч. нарушение заводского монтажа, замена деталей, проведение любого рода усовершенствований и доработок

* - программное обеспечение поставляемое в комплекте с прибором предоставляется предоставляется на условиях «как есть» без гарантии совместимости с компьютером, операционной системой и программным обеспечением установленным на нем. Любые риски связанные с использованием программного обеспечения поставляемого в комплекте с прибором, пользователь принимает на себя.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик измерителя сопротивления изоляции при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных производителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



● Если на дисплее ничего не появляется, после замены батареек и включения питания, проверьте, правильно ли установлены батарейки. Откройте крышку отсека в нижней части прибора. Символы «+» и «-» на батарейках должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.

● Если после включения питания напряжение батареек ниже 8,5В, на дисплее отобразится значок недостаточного заряда. Во избежание неточных измерений, следует заменить батарейки.

● Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

● Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейки из прибора, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не оставлять следует в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.



ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

 


Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Откройте 4 винта на нижней крышке и откройте батарейный отсек.
- Удалите ВСЕ старые (разряженные) элементы и, соблюдая полярность, установите новые (заряженные).
- После установки новых элементов, установите крышку и закрутите винты, как показано на рисунке.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|--|
| 1 Мегаомметр МEGEON-13900 - 1шт. | 6 Отвертка - 1шт. |
| 2 Щупы - 3шт. | 7 Руководство по эксплуатации - 1экз. |
| 3 Зажим типа «Крокодил» - 2 шт. | 8 Пластиковый кейс (сумка) для хранения и транспортировки - 1шт. |
| 4 Батарейки тип C - 8шт. | |
| 5 Кабель USB для подключения к ПК - 1шт. | |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Контактная информация; | 5 Документ, подтверждающий покупку |
| 2 Описание неисправности; | 6 (копия); |
| 3 Модель; | 7 Информацию о месте приобретения. |
| 4 Серийный номер (при наличии); | |

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «MEGEON». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

Мегаомметр МEGEON-13900 Зав.№ _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

оттиск личного клейма

дата приемки



MEGEON



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.