



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «НПЦ МаксПрофит»
Мегедин В.В.
_____ 2018



МЕГЕОН

13250

ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ



руководство пользователя

V 1.2

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 74507-19

Срок действия утверждения типа до **25 марта 2029 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители сопротивления изоляции МЕГЕОН

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Компания "ARCO ELECTRONICS LTD.", Китай

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "МАКСПРОФИТ" (ООО "МАКСПРОФИТ"),
Московская обл., г. Королёв

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 5.2-0253-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 16 ноября 2023 г. N 2372.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070СВ8500652469A859F6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«30» ноября 2023 г.

Настоящий документ является совмещенным и предназначен для ознакомления с измерителем сопротивления изоляции МЕГЕОН-13250: содержит руководство по эксплуатации, описание принципов его работы, техническими характеристиками и правилами эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Специальное заявление, стандарты , условные обозначения , введение..... | 3 |
| Особенности, советы по безопасности..... | 3 |
| Перед первым использованием, внешний вид и органы управления, дисплей..... | 5 |
| Иструкция по эксплуатации..... | 6 |
| Общие характеристики..... | 9 |
| Програмное обеспечение, поверка, гарантийные обязательства..... | 10 |
| Гарантия изготовителя, меры предосторожности..... | 11 |
| Особое заявление, замена батареек..... | 12 |
| Комплект поставки, гарантийное обслуживание..... | 12 |
| Свидетельство о приемке..... | 13 |

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

СТАНДАРТЫ

IEC 61010-1 CAT. III - 600V
CAT.I - 5000V
IEC 61 326-1 (стандарт EMC)



IEC 61010-031 (требуется специализированный щуп)
IEC 60529 (IP40)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



**ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ**



 
**ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛ. ТОКОМ**



**ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА**



**ХИМИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ**



**ДВОЙНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИБОРА**



ВЗРЫВООПАСНО



ЗАЗЕМЛЕНИЕ



**АС
ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК**



**DC
ПОСТОЯННЫЙ
ТОК**

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН-13250 -это цифровой мегаомметр с функцией измерения переменного и постоянного напряжения , а так же вычисления индекса поляризации (PI). Кроме этого у прибора имеется функция измерения сопротивления изоляции в течение установленного времени. Прибор компактен, надежен , прост в использовании и обладает высокой точностью. Имеет весь необходимый функционал для обеспечения безопасности, уменьшения времени и максимальной автоматизации процесса измерения.

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение сопротивления изоляции 0...1 ТОм (в т.ч. сопротивления изоляции кабеля)
- От 2 до 5 диапазонов измерения сопротивления с автоматическим переключением;
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения;

- 👍 Автоматическое выключение испытательного напряжения по окончанию измерения
- 👍 Автоматический разряд цепи после измерения с визуальной и звуковой сигнализацией
- 👍 Автоматическое отключение прибора после 10 минут бездействия;
- 👍 Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения.
- 👍 Измерение переменного и постоянного напряжения 30...600 В
- 👍 Вычисление индекса поляризации (PI)
- 👍 Функция непрерывного измерения сопротивления
- 👍 Функция экранирования для более точного измерения
- 👍 Отсчет времени измерения сопротивления изоляции.
- 👍 Измерение сопротивления изоляции в автоматическом режиме в течение установленного времени
- 👍 Большой дисплей с крупными цифрами и подсветкой
- 👍 Двойная изоляция прибора
- 👍 Питание от 8 батарей тип С, аккумуляторов тип С или адаптера переменного тока (поставляется в комплекте)
- 👍 Индикация разряда батарей


СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



- В приборе используется опасное для жизни высокое напряжение (до 5000В), поражение которым может привести к травмам или смерти. Чтобы избежать случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно использовать прибор, обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного прибора. Кроме этого оператор должен иметь допуск не ниже IV группы по электробезопасности (с пометкой выше 1000в) и быть аттестованным по правилам техники безопасности. Строго соблюдать их перед началом, во время и после проведения измерений.
- Для исключения поражения электрическим током запрещается использовать щупы и зажимы не соответствующие нормам безопасности для данного прибора.
- Оператор должен носить пару изолированных перчаток и держать их в сухом состоянии во время испытания.
- Если прибор издаёт ненормальный звук, не выполняйте никаких измерений – это опасно.
- Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.
- Сначала отключите измерительные щупы, а затем переключите переключатель режима в положение «ВЫКЛ».
- Не проводите измерений при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.
- Не проводите измерений с открытой или отсутствующей крышкой батарейного отсека.
- Не прикасайтесь во время измерения к открытым токоведущим проводникам.
- Перед включением прибора убедитесь, что кнопка «Тест» находится в выключенном состоянии.
- Перед измерением убедитесь, что все измерительные провода надежно подключены к прибору.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом или щупами строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и измерительные щупы на предмет повреждения изоляции. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр НПЦ «МАКСПРОФИТ»
- Не разбирайте, и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это опасно для жизни, приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора.
- Не проводите измерения во взрывоопасной среде, т.к. при измерении возможно искрообразование, что может привести к взрыву.
- Не измеряйте напряжение переменного и постоянного тока выше 600В.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, извлечь батарейки и выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
- При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен.



ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

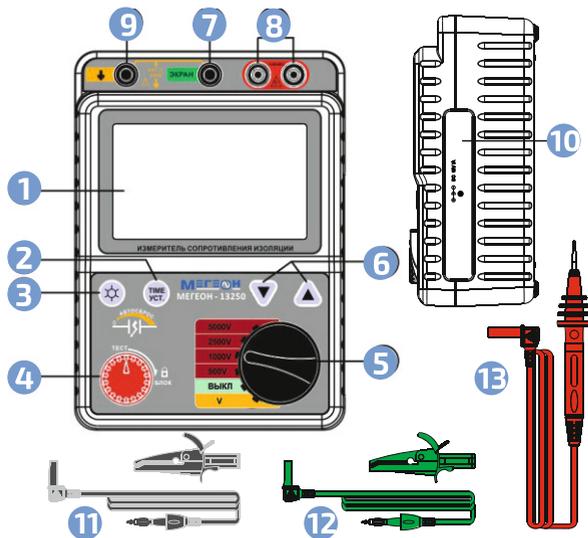


- 1 Дисплей
- 2 Кнопка установки времени
- 3 Кнопка включения подсветки (автоотключение через 40 секунд)
- 4 Кнопка «Тест»
- 5 Переключатель режима
- 6 Кнопки «Больше»/»Меньше»
- 7 Гнездо «Линия» (Красное)
- 8 Гнездо «Защитного экрана» (Зелёное)
- 9 Гнездо «Общий» (Жёлтое)
- 10 Гнездо для подключения адаптера переменного тока
- 11 Чёрный щуп с зажимом
- 12 Зелёный щуп с зажимом
- 13 Красный высоковольтный щуп

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения мегаомметра **МЕГЕОН 13250** рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для разрешения возникающих вопросов во время работы. Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, провода и зажимы не повреждены. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

ДИСПЛЕЙ

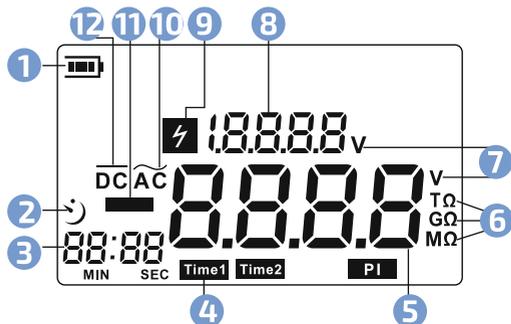

- 1 Значок, указывающий на оставшуюся емкость элементов питания, разделённый на пять уровней:

- Полный заряд
- Достаточное количество
- Осталось немного
- Очень мало, необходимо заменить элементы питания
- Элементы питания разряжены

- 2 Символ обратного отсчёта
- 3 Поле отображения времени
- 4 Значок установленного времени
- 5 Отображение измеренного напряжения и сопротивления
- 6 Символы **MΩ GΩ TΩ**
- 7 Символы Вольт
- 8 Область отображения измерительного напряжения
- 9 Значок подачи высокого напряжения
- 10 Значок переменного тока
- 11 Значок минус
- 12 Значок постоянного тока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

- 1 Проверьте напряжение питания прибора.
- 2 Поверните переключатель режимов в любое положение, кроме «ВЫКЛ».
- 3 Когда на дисплее отображается символ , элементы питания разряжаются и должны быть заменены (при этом точность прибора сохранится), однако, когда на дисплее отображается символ , элементы питания полностью разряжены (точность измерения не гарантируется) и требуется их немедленная замена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

Вилка щупа должна быть до упора вставлена в соответствующее гнездо.


ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Если измерения проводятся при недостаточном освещении вы можете нажав соответствующую кнопку включить подсветку дисплея (автоотключение через 40 секунд).

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ:

Измерение тока утечки при заданном испытательном напряжении: отсюда, сопротивление изоляции(R) = испытательное напряжение(U) / ток утечки (I). ($R = U / I$).

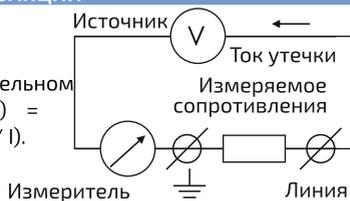

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ




ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТАРАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМ ПРИ ВЫБОРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПЯЖЕНИЯ

- Подключите красный и черный щупы в соответствующие гнезда.
- Установите переключатель режима на 500 В. После включения прибора засветится весь дисплей, через секунду, вид дисплея будет как рисунке справа:
- Подключите измерительные щупы или зажимы к тестируемой линии, если при подключении щупов к измеряемой цепи отображается символ высокого напряжения или раздаётся звуковой сигнал, измерения проводить ЗАПРЕЩЕНО, т.к. в линии присутствует напряжение или линия замкнута.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Тест», чтобы начать измерение сопротивления. Если на дисплее отобразится "OL" – переключите на 1000В, и попробуйте ещё раз, если опять отобразится "OL" – переключите на следующий предел и т.д. до появления измеренного значения сопротивления. Начинать следует с низкого напряжения т.к. не каждая изоляция может выдержать максимальное напряжение
- Во время измерения зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, а на дисплее появится значок высокого напряжения. Во время измерения на дисплее отображается так как на рисунке 1



● Отпустите кнопку «Тест», прибор автоматически отключит высокое напряжение, поданное при измерении. Индикатор высокого напряжения выключится, звуковой сигнал высокого напряжения исчезнет и на верхнем дисплее отобразится «0V». На нижнем дисплее отображается время тестирования и измеренное сопротивление изоляции, как показано на рисунке 2

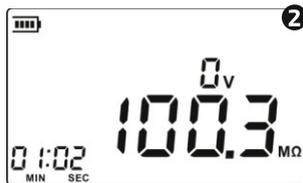

• Не прикасайтесь к открытым токоведущим проводникам сразу после измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению электрическим током.



Сначала отключите измерительные щупы, а затем выключите прибор, повернув переключатель режимов.

НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

● Нажмите кнопку «Тест» и поверните по часовой стрелке. Прибор будет вести непрерывное измерение, издавая звуковой сигнал. дисплей во время тестирования, будет выглядеть, как показано на рисунке 3




● Для прерывания измерения необходимо повернуть кнопку против часовой стрелки и отпустить.

● Когда на дисплее появится «0V» как показано на рисунке, 4 можно отключать щупы от измеряемого объекта. После этого выключите прибор.



ЗАЩИТНОЕ ГНЕЗДО

● Зеленый щуп, включенный в защитное гнездо, используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля. Щуп подключается к экранирующей оплётке кабеля для уменьшения воздействия тока утечки. Способ подключения, как показано на рисунке. Зеленый измерительный провод, подключается только к этому гнезду и используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля.

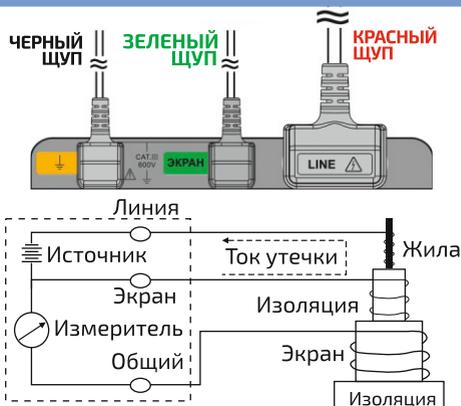

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ВРЕМЕНИ

1 См. раздел «Измерение сопротивления изоляции».

2 Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим измерения по таймеру, на дисплее отобразится TIME1

3 Нажмите, кнопку «▲» / «▼» чтобы установить временной диапазон, например: 30 секунд. В это время вид дисплея как рисунке 5



4 Нажмите кнопку «ТЕСТ» и поверните ее по часовой стрелке. В это время прибор начнет измерять сопротивление, и вести обратный отсчет времени. Периодически будет звучать звуковой сигнал, а значок таймера «TIME1» будет мигать. Во время теста на дисплее отображается следующее: 6



По окончании измерения дисплей будет выглядеть как на рисунке 7




Примечание: Шаг установки времени до 1 минуты - 5 сек, после 1 минуты - 30 секунд.

ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный и черный щупы к соответствующим гнездам.
- Установите поворотный переключатель режимов в положение «V», как показано на картинке:
- НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «Тест» во время измерения напряжения, прибор автоматически определяет тип напряжения, полярность и измеряет его.



● Красный и чёрный щупы или зажимы, подключите к проверяемой цепи. На дисплей будет выведено измеренное значение напряжения. Если измеряется переменное напряжение, то на дисплее будет отображен значок «AC» и значение измеренного напряжения, рисунок 8

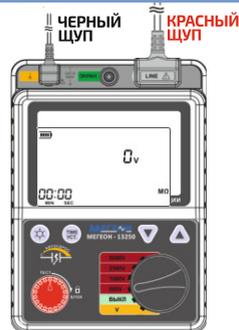

● Если измеряется постоянное напряжение, на дисплее будет отображен значок «DC», при этом, если красный щуп подключен к «+», а черный к «-», то на дисплее показания будут выглядеть как на рисунке 9

Если красный щуп подключен к «-», а черный к «+», то на дисплее показания будут выглядеть как на рисунке 10

● После измерения снимите измерительные щупы с измеряемого объекта, а затем поверните переключатель режимов в положение «выключено».

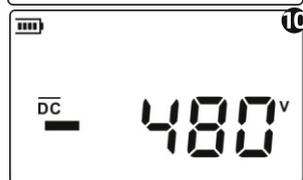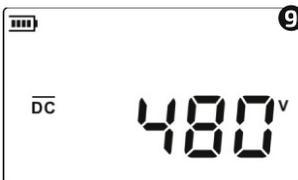

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ (PI)

1 Шаги 1 и 2 См. «Измерение сопротивления изоляции»

2 До запуска режима измерения индекса поляризации необходимо настроить испытательное напряжение, как описано выше.

3 Нажмите кнопку «Установка таймера», чтобы войти в режим настройки таймера 1, на дисплее отобразится TIME1, а затем, кнопками «▲» / «▼» установите временной диапазон, например: 1 минута;

Нажмите кнопку «Установка таймера», ещё раз, чтобы войти в режим настройки таймера 2, на дисплее отобразится TIME2, а затем, кнопками «▲» / «▼», чтобы установить временной диапазон, например: 10 минут; В это время на дисплее отображается следующее: 11



Подключите измерительные провода, нажмите кнопку тестирования и поверните по часовой стрелке, прибор начнёт измерение индекса поляризации, зуммер будет периодически издавать звуковой сигнал, при измерении в TIME1 - Значок «TIME1» и «PI» мигает, при измерении сопротивления изоляции в TIME2 мигает значок "TIME2" и "PI". По истечении времени, установленного TIME2, звуковой сигнал прекратится. Поверните кнопку «ТЕСТ» против часовой стрелки и верните её в исходное положение. Индекс поляризации отразится на дисплее как соотношение измеренного сопротивления изоляции в конце «TIME2» делённое на измеренное сопротивление изоляции в конце «TIME1». Узнать подробные данные замеров «индекса поляризации» можно нажав кнопку «Установка таймера», по окончании измерения: Сначала на дисплее будет отображено сопротивление изоляции «TIME1» и напряжение измерения, если нажать ещё раз – отобразится сопротивление изоляции «TIME2» и напряжение измерения, если нажать ещё раз опять будет отображён «Индекс поляризации»(PI).



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИИ И ИНДЕКСА ПОЛЯРИЗАЦИИ(PI).

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| Индекс поляризации Качество изоляции | (PI) > 4 отличная | 1,5 < (PI) ≤ 4 хорошая | 1,0 < (PI) ≤ 1,5 Рекомендуется замена | (PI) ≤ 1,0 Необходима замена |
|---|----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

| Испытательное напряжение U, В | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|------------------------------------|---|--|--|
| Диапазоны измерений сопротивления изоляции | 0...99,9МОм 100...999 МОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...1,99 ГОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм | 0...99,9 МОм 100...999 МОм 1...9,99 ГОм 10...99,9 ГОм 100...1000 ГОм |
| Примечание: диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2 U | | | | |
| ИН ИКЗ | Не более 1.1 мА Не более 1,2 мА | | | |
| ΔR | ± 5% | | | |
| Примечание: Rх-измеренное значение электрического сопротивления изоляции ИН -ток нагрузки ИКЗ -ток короткого замыкания ΔR -погрешность измерения сопротивления е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек. | | | | |

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРИБОРА (между цепью и периферией)

| | |
|---|--|
| Сопротивление изоляции (между цепью и периферией) | ≥1000МОм при постоянном напряжении 1000В |
|---|--|

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

| | |
|---|------------|
| Диапазон измерения напряжений переменного (50/60 Гц) и постоянного тока | 30...600 В |
| Разрешение | 1 В |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ± 5% |
| Примечание: е.м.р. – Единица младшего разряда, Защита от перегрузки 660 В/10 сек. | |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---|
| Частота измерений | 0,5 -10 изм./с |
| Питание | 12 В (8x1,5В тип С) Аккумуляторы тип С, адаптер переменного тока |
| Потребляемый ток, не более | 200 мА |
| Время непрерывной работы | 15 ч |
| Размеры | 210 x 150 x 95 мм. |
| Вес | 1080г (без батареи и щупов) |
| Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Измерители сопротивления изоляции имеют встроенное программное обеспечение (ПО), которое устанавливается в производственном цикле изготовителем и в процессе эксплуатации изменению не подлежит.

- ПО предназначено для математической обработки результатов измерений, передачи информации и индикации.

- Метрологические характеристики изделия определяются встроенным программным обеспечением (ПО). Встроенное программное обеспечение (ПО) реализовано аппаратно. Идентификационные данные ПО измерителя приведены в таблице 1.

| | |
|--|-------------|
| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| Идентификационное наименование ПО измерительного блока | FF7761YYe |
| Номер версии (идентификационный номер) | 1.09 |
| Цифровой идентификатор ПО | 11DSF93D2Y4 |

- Уровень защиты встроенного ПО измерителя от непреднамеренных и непреднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077–2014 – "высокий".

- Конструкция измерителя сопротивления изоляции исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

- Программное обеспечение измерителя сопротивления изоляции может быть проверено, установлено или переустановлено только на предприятии-изготовителе.

ПОВЕРКА

Поверка прибора должна производиться при его применении в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки МП 5.2-0253-2023. Периодическая поверка производится не реже одного раза в 2 года

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия предусматривает ремонт или замену изделия в течение восемнадцати месяцев.

2. Компания НПЦ «МАКСПРОФИТ» гарантирует соответствие характеристик изделия требованиям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации» в течение двенадцати месяцев, со дня поставки при соблюдении условий и правил эксплуатации перечисленных ниже:

2.1. Питающие напряжения и входные сигналы должны соответствовать «Руководству по эксплуатации».

2.2. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

2.3. Отсутствие падений и вибраций.

2.4. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора, до включения, в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее: 3 часов без упаковки, и 24 часов в упаковке.

3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа подтверждающего покупку изделия.

3.1. Гарантийное обслуживание выполняется исключительно в сервисном центре компании НПЦ «МАКСПРОФИТ».

3.2. Используя изделие, покупатель подтверждает свое согласие с условиями, изложенными в настоящих гарантийных обязательствах.

3.3. Гарантийные обязательства на стандартные и дополнительные аксессуары (такие как: провода, щупы, зажимы, блоки питания, сумки, кейсы и т.п.), при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений составляет – 3 месяца

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на: химические источники питания, естественный износ изделия во время эксплуатации.

4. Заменённые (неисправные) в течение гарантийного срока запасные части и комплектующие - являются собственностью компании. Решение компании НПЦ «МАКСПРОФИТ» связанное с гарантийными обязательствами, является окончательным.

5. Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт не производится в случаях:

5.1. Истечения указанного выше гарантийного срока.

5.2. Нарушения заводских пломб, маркеров вскрытия в т.ч. гидромаркеров.

5.3. Нарушения потребителем правил эксплуатации, т.ч. неумышленно или по вине третьих лиц, таких как:

5.3.1. Превышение или переплюсовка питающего напряжения

5.3.2. Превышение или неправильная подача входных сигналов

5.3.3. Использование неодобренных компанией типов источников питания, в т.ч. химических.

5.3.4. Использование изделия в зонах повышенного воздействия магнитных или электромагнитных полей или излучений, в т.ч. радиационных.

5.3.5. Использование не предусмотренных «Руководством по эксплуатации» внешних аксессуаров

5.3.6. При наличии механических повреждений в т.ч. трещин, сколов, надломов, разломов, разрывов корпуса или внутренних элементов

5.3.7. При наличии тепловых повреждений в т.ч. обугливание, перегрев, оплавление входных защитных элементов, корпуса

5.3.8. При перегреве внутренних элементов из-за недостаточной естественной или принудительной вентиляции.

5.3.9. При наличии химических повреждений в т.ч. окислов, коррозии металлизации и внутренних элементов

5.3.10. При наличии следов воздействия насекомых.

5.3.11. При наличии признаков постороннего вмешательства в т.ч. нарушение заводского монтажа, замена деталей, проведение любого рода усовершенствований и доработок

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик измерителя сопротивления изоляции при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных производителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



● Если на дисплее ничего не появляется, после замены батареек и включения питания, проверьте, правильно ли установлены батарейки. Откройте крышку отсека в нижней части прибора. Символы «+» и «-» на батарейках должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.

● Если после включения питания напряжение батареек ниже 8,5В, на дисплее отобразится значок недостаточного заряда. Во избежание неточных измерений, следует, заменить батарейки.

● Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

Когда прибор не используется долгое время, удалите батарейки из прибора, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.



**Адаптер, поставляемый в комплекте, имеет выходное напряжение 12В!
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К НЕМУ ДРУГИЕ USB-УСТРОЙСТВА.
ЭТО ВЫВЕДЕТ ИХ ИЗ СТРОЯ!**

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ




Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- Открутите 4 винта на нижней крышке и откройте батарейный отсек.
- Удалите ВСЕ старые (разряженные) элементы и, соблюдая полярность, установите новые (заряженные).
- После установки новых элементов, установите крышку и закрутите винты, как показано на рисунке.

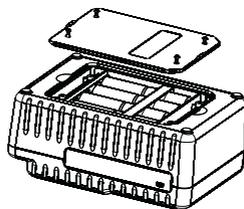

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Мегаомметр МEGEON-13250 - 1шт.
- 2 Щупы - 3шт.
- 3 Зажим типа «Крокодил» - 2 шт.
- 4 Батарейки тип С - 8шт
- 5 Отвертка - 1шт.
- 6 Адаптер переменного тока - 1шт
- 7 Руководство по эксплуатации – 1экз.
- 8 Гарантийный талон – 1экз.
- 9 Пластиковый кейс (сумка) для хранения и транспортировки – 1шт

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Серийный номер изделия (при наличии);
- 2 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 3 Информацию о месте приобретения прибора.
- 4 Полностью заполненный гарантийный талон.
- 5 Адрес и телефон для контакта;
- 6 Описание неисправности;
- 7 Модель изделия;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «MEGEON». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

Мегаомметр МEGEON-13250 Зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

ОТТИСК ЛИЧНОГО КЛЕЙМА

ДАТА ПРИЕМКИ

Первичная поверка произведена

ОТТИСК КЛЕЙМА ПОВЕРИТЕЛЯ



MEGEON

13250



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.